

ZÁRUČNÍ LIST

1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady výroby. Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči osobám nebo materiálu jsou vyloučeny.
2. Záruka se nevztahuje na závady, způsobené neodbornou montáží či manipulací, neodborným zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby, nebo poškozením během transportu či mechanickým poškozením. U některých druhů výrobků či jejich částí, jako je např. příslušenství, motory, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu, lze při používání předpokládat běžné opotřebení, které již není předmětem záruky.
3. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno doložit, že výrobek byl prodán prodávajícím, u něhož je výrobek reklamován, a že záruční doba ještě neskončila. Za tímto účelem doporučujeme v zájmu co nejrychlejšího vyřízení reklamace předložit záruční list, opatřený datem výroby a prodeje, výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě platný kupní doklad.
4. Reklamaci uplatňujete u prodejce, kde jste výrobek zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu do opravy. Proávající je povinen vyplnit záruční list (datum prodeje, vyr. číslo, příp. číslo série, razítko prodejny a podpis). Všechny tyto údaje musí být provedeny ihned při prodeji.
5. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je výrobek v záruční opravě. Reklamovaný výrobek zasílejte do opravy s popisem závady, řádně zabalený (nejlépe v originální krabici, kterou doporučujeme pro tyto účely uschovat) a s přiloženým vyplněným záručním listem, popřípadě jiným dokladem, potvrzujícím nárok na reklamaci.

Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je z hygienických důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čištění

SERVIS

Logistické centrum Klecany
Topolová 483
250 67 Klecany

Tel. reklamačního odd.	266 190 156	T-Mobile	603 414 975
	266 190 111	O ₂	601 218 255
Fax	260 190 100	Vodafone	608 227 255

<http://www.KHnet.cz>

E-Mail: servis@KHnet.cz

Výrobek: Digitální tloušťkoměr FNF – INT	
Typ: CM8825FN	Výrobní číslo (série):
Datum výroby:	Záznamy opravny:
Datum prodeje, razítko, podpis:	

www.uni-max.com

NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ TLOUŠŤKOMĚR

FNF – INT



www.uni-max.com

CM8825FN

OBSLUHA

1. Stiskněte spoušť (6) pro zapnutí měřidla a na displeji se zobrazí 0 a na displeji se zobrazí symbol „Fe“ nebo „NFe“.
2. Přiložte sondu (1) na měřený povlak. Na displeji se zobrazí číslice, která znamená tloušťku měřeného povlaku.
3. Pro další měření zvedněte sondu 1 cm nad měřený povlak a stiskněte tlačítko 3. Dále opakujte krok 2.
4. Pokud Vám naměřené hodnoty nepřipadají pravdivé, zkalibrujte přístroj podle postupu popsaného níže v tomto manuálu v kapitole Kalibrace měřidla.
5. Měřidlo se vypíná stisknutím spouště (6) anebo automaticky 50 sekund po posledním měření.
6. Pro změnu měřené jednotky ($\mu\text{m}/\text{mil}$) stiskněte Tlačítko volby jednotek (7).
7. Pro změnu z jednorázového na souvislé měření a naopak stiskněte S/C (9) nebo stiskněte spoušť a držte ji, dokud se na displeji nezobrazí nápis „SC“ a poté stiskněte nulové tlačítko (3). Na displeji se zobrazí symbol [(·)] pro souvislé měření.

Kalibrace měřidla na příslušnou kalibrační folii.

1. Nejprve proveďte první hrubé měření vrstvy povlaku na ploše, kterou potřebujete měřit.
2. Podle naměřené hodnoty vyberte kalibrační folii s nejbližší tloušťkou k naměřené hodnotě.
3. Nastavení nulové hodnoty se pro Fe nebo NFe materiály provádí zvlášť. Použijte železnou podložku - pokud je na displeji „Fe“, hliníkovou podložku - pokud je na displeji NFe“. Umístěte na podložku pevně sondu přístroje 1. Stiskněte nulovací tlačítko (3) a na displeji se zobrazí „0“. Pokud stisknete nulovací tlačítko dříve, než umístíte sondu na podložku, kalibrace bude neplatná.
4. Umístěte vybranou kalibrační fólii na podložku.
5. Umístěte sondu 1 na standardní fólii a zkalibrujte ji. Na displeji se zobrazí naměřená hodnota. Ta může být upravena stisknutím tlačítka plus (4) a tlačítka minus (5), ale pouze pokud je sonda mimo podložku.
6. Opakujte krok 5, dokud není výsledek správný (údaj na displeji je co nejbližší k deklarované tloušťce .kalibrační folie)

Výměna baterie:

1. Pokud je třeba vyměnit baterii, na displeji se zobrazí symbol ?.
2. Sejměte ochranný kryt baterie (8) a vyjměte baterie.
3. Vložte nové baterie (4 × 1,5 V AAA/UM-4).
4. Pokud přístroj nebude delší dobu používán, vyjměte z něj baterie.

Další pokyny:

1. Pro zmírnění vlivu měřených materiálů na přesnost přístroje, kalibrace by měly být prováděny na holém materiálu.
2. Sonda i folie se časem opotřebují. Jejich životnost závisí na počtu měření a na drsnosti měřeného materiálu. Výměnu sondy může provádět pouze technik.

Obnova původních nastavení:

1. Kdy obnovit původní nastavení?
 - a. Měřidlo neměří.
 - b. Přesnost je snižována odřenou sondou nebo velkou změnou okolních podmínek.
2. Jak obnovit původní nastavení?
 - a. Pokud je na displeji „Fe“, obnoví se původní nastavení pro typ „Fe“. Pokud je na displeji „NFe“, obnoví se původní nastavení pro typ „NFe“.
 - b. Stiskněte spoušť a nepouštějte ji, dokud se na displeji nezobrazí „CAL“.
 - c. Pokud se na displeji zobrazí „F:H“ nebo „nF:H“, zdvihněte sondu o více než 5 cm. Poté stiskněte nulové tlačítko a měřidlo se vrátí do měřicího režimu. Poté by mělo být původní nastavení obnoveno. Pozor! Obnova by měla být provedena do 6 sekund, jinak se měřidlo samo vypne a obnova se neprovede.

ÚDRŽBA

- Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanismu nářadí mohou způsobit poškození nářadí.
- Na čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.
- Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.
- Kovové povrchy ošetřete hadrem navlhčeným v petroleji.
- Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat.
- Veškeré údržbářské práce smí vykonávat pouze odborný personál.
- Pro opravy použijte pouze originální náhradní díly.

LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné.

1. Demontujte všechny díly stroje.

2. Díly roztřídte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.).

Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití.

3. Elektroodpad (použité elektrické ruční nářadí, elektromotory, nabíjecí zdroje, elektronika, akumulátory, baterie...).

Vážený zákazník z hlediska platných předpisů o odpadech se v případě elektroodpadu jedná o nebezpečný odpad, jehož likvidace podléhá zvláštnímu režimu.

Je zakázáno vhadzovat elektroodpad do nádob určených pro sběr komunálního odpadu.

Je též možné přístroj odevzdat do sběrných míst elektroodpadu. Informace o místech sběru obdržíte na zastupitelstvu obce nebo na internetu.

UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme za příznivé ceny.

Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni balení a zabezpečení proti poškození.

Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci výrobku.